# **HOLZMANN-MASCHINEN GmbH**

Marktplatz 4 · 4170 Haslach · Austria Telefon +43.(0)7289.71562-0 Telefax +43.(0)7289.71562-4 Email info@holzmann-maschinen.at



# HOLZMANN SB 4132SM / SB 4132LR



Bedienungsanleitung User Manual Ständerbommaschine drill press

Revision 1 / 29.07.14

# **ENGLISH**

## Dear Customer!

This manual contains Information and important instructions for the installation and correct use of the drill press SB 4132SM. This manual is part of the machine and shall not be stored separately from the machine. Save it for later reference and if you let other persons use the machine, add this instruction to the machine.



Please read and obey the security instructions!

Before first use read this manual carefully. It eases the correct use of the machine and prevents misunderstanding and damages of machine and the user's health.

Due to constant advancements in product design construction pictures and content may diverse slightly. However, if you discover any errors, inform us please. Technical specifications are subject to changes!

# Copyright © 2011

This document is protected by international copyright law. Any unauthorized duplication, translation or use of pictures, illustrations or text of this manual will be pursued by law – court of jurisdiction is A-4020 Linz, Austria!

#### Contact adress:

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 4170 Haslach Marktplatz 4

Tel.: +43 (0) 7289 71562 0 Fax: +43 (0) 7289 71562 4

MO-FR 8:00-12 & 13:00-17:00 GMT +1

# **DEUTSCH**

# Sehr geehrter Kunde!

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen und wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung der Ständerbohrmaschine SB 4132SM. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil der Maschine und darf nicht entfernt werden. Bewahren Sie sie für spätere Zwecke auf und legen Sie diese Anleitung der Maschine bei, wenn sie an Dritte weitergegeben wird!



Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Anleitung aufmerksam durch. Der sachgemäße Umgang wird Ihnen dadurch erleichtert, Missverständnissen und etwaigen Schäden wird vorgebeugt. Halten Sie sich an die Warn- und Sicherheitshinweise. Missachtung kann zu ernsten Verletzungen führen.

Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte können Abbildungen und Inhalte geringfügig abweichen. Sollten Sie jedoch Fehler feststellen, informieren Sie uns bitte.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

#### Urheberrecht © 2011


Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch verfassungsmäßigen Rechte bleiben vorbehalten! Insbesondere der Nachdruck, die Übersetzung und die Entnahme von Fotos und Abbildungen werden gerichtlich verfolgt – Gerichtsstand ist A-4020 Linz, Austria!


#### Kontakt:


HOLZMANN MASCHINEN GmbH 4170 Haslach Marktplatz 4

Tel.: +43 (0) 7289 71562 0 Fax: +43 (0) 7289 71562 4

MO-FR 8:00-12 & 13:00-17:00 GMT +1

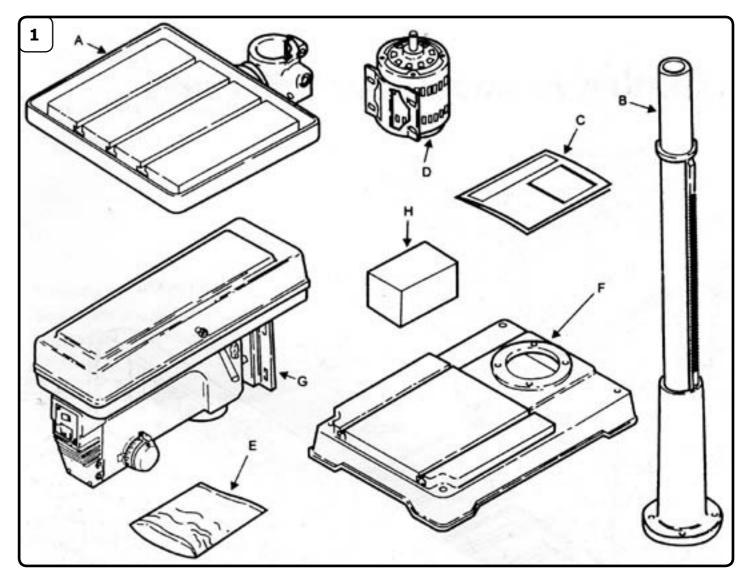

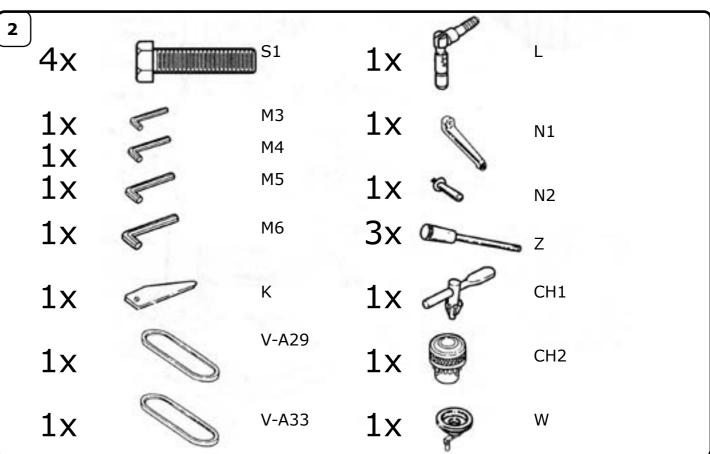

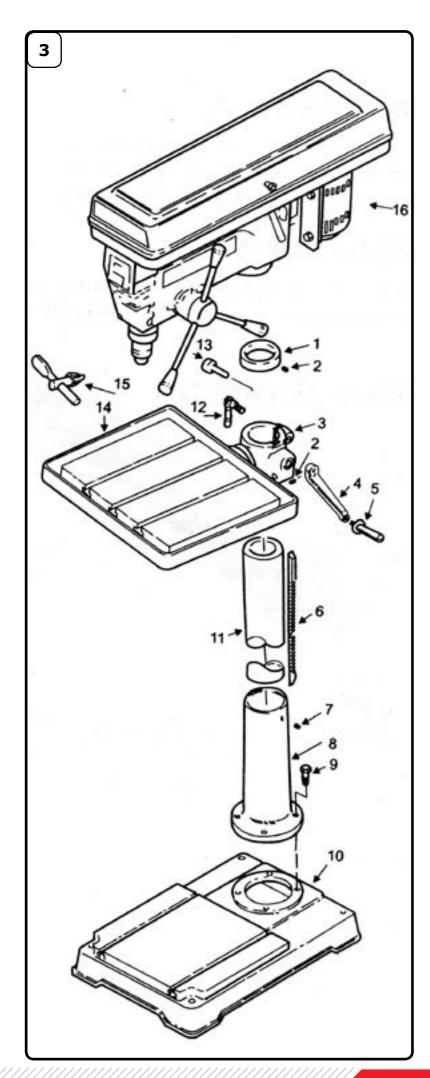

# SAFETY

#### **READ THE MANUAL**

Read and understand the owner's manual and labels affixed to the machine. Learn the machines application field and limitations as well as the specific potential hazards peculiar to it.



# **AVOID DANGEROUS CONDITIONS**

Keep working area and the ground clean and free of oil and other materials!

Assure that the working area is sufficiently lighted!

Don't use the machine outside!

The use of the machine is forbidden if you are tired, not concentrated as well if you are under the influence of medicaments, alcohol and other drugs. Reduce distraction sources in the working area.

BEWARE: Routine leads to insufficient attention.



# **OPERATOR**

The machine shall be used only by trained persons wiht an age of at least 18 years.

Non authorized personnel, especially children, shall be kept away from the machine! Make your workshop childproof.



# CLOTHING

When working with the machine, don't wear loose clothing, long hair openly or loose jewellery like necklaces etc. Loose objects might be catched by rotating parts and cause serious injuries.



# **SAFETY EQUIPMENT**

Use proper safety clothing and devices when operating the machine (safety glasses, ear protectors)!



# **ELECTRIC CONNECTION**

Assure yourself that your feeding current complies with the requirements of the motor - check the typeplate. Electric checks and the electric installation of the machine may only be performed by a qualified electrician. DO NOT touch leading machine parts.

Prior to any Cleaning, checks, maintenance or tool change shut the machine off and disconnect it from the power supply in order to prevent unintended start up of the machine.



#### **GROUNDING**

In the event of a malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. The plug must be plugged into a matching outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician whether the machine is grounded properly.



#### **REMOVE ADJUSTING KEYS AND WRENCHES**

Form a habit of checking to see whether adjusting keys, wrenches and other objects are removed from the machine before turning it on.

#### DO NOT FORCE THE MACHINE

It will do a better job when being used within its power range it has been constructed for. Do not misuse the machine or parts of it for jobs for which it was not intended.

#### **USE PROPER EXTENSION CORD**

Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one with sufficient cross-section to carry the current your machine will draw. An undersized cord will cause a drop in the line voltage resulting in power loss and overheating.

#### **USE ONLY RECOMMENDED AND SAFE ACCESORIES**

Use only accesories matching with the machines specifications and being suitable for the use with the machine. Especially important are the max. allowed revolution speeds for which the accesory is allowed to be used. Use only Accesories whose max. allowed revolution speed is higher than the max. speed of the machine you intend them to use with.

#### **DRILL SAFETY**

Do not drill workpieces that are too small to be supported safely. For smaller workpieces you should install a vice onto the working table and support the workpiece with the vice.

#### **HAZARD FROM DUST**

SOME DUST CREATED by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead based paint
- crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- arsenic and chromium from chemically-treated lumber.
- Your risk from those exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specifically designed to filter out microscopic particles.

# **WORK SAFETY RULES**

Finally obey all general working safety rules imperative when operating a machine and follow all rules and regulations being in power in your country regarding safety at work, accident prevention, first aid, fire prevention.

#### DRILL SPECIFIC SAFETY RULES

Take care to remove the Chuck key from the drill chuck before turning the machine on.

The drill bit shall not touch the workpiece when turning the machine on.

Especially workpieces with not even surface have to be clamped by a vice.

Never change, remove, adjust workpiece while machine is running.

#### INTENDED USE

This vertical drill press is designed for performing vertical drills with max. diameter of 20mm and max. drilling depth of 100mm into suitable materials under the premise to use the correct combination of drill bits, spindle speed and feed rate.

Stainless steel can be drilled up to a diameter of 16mm

The intended use incorporates sufficient knowledge of the operator regarding the work with drill presses and regarding accident prevention rules, sufficient material knowledge as well as sufficient maintenance.

Any manipulation of the machine is a misuse, in this case HOLZ-MANN-Maschinen and its sales partners cannot be made liable for ANY direct or indirect damage.

It is imperative to obey all safety rules as well as assembly, operation and maintenance instructions to keep alive your guarantee rights.

# **REMAINING RISKS**

The work with a drill press always incorportates some remaining risks which can never be eliminated entirely and the operator should be aware of:

Hazard of severe injury when touching the rotating drill bit, drill chuck or spindle.

Hazard of cutting injury caused by sharp drill edges or sharp metal chips.

Hazard of injury through material or parts of the workpiece being catapulted away.

#### **SECURITY DEVICES**

The drill press is equipped with an ON/OFF switch with a emergency OFF cap activating the red OFF button when being depressed.

The drill press has an automatic OFF switch which is activated as long as the drive belt cover is not closed entirely

The drill press is equipped with a chip protection cover which should be always used when performing drills.

# 2. SETUP

# **DELIVERY CONTENT**

Unpack and separate all parts from packaging material and check with figure 1 and 2 the delivery content for completeness before discarding any packing material.

Please report eventual missing or damaged parts immediately to your reseller.

Later claims from transport damage cannot be accepted anymore.

# SEE FIGURE 1

Α	Working Table
_	
В	Column
С	User Manual
D	Motor
Е	Bag of Loose parts
F	Base Stand .
G	Head Assembly
Н	Box of Loose parts

#### SEE FIGURE 2

The bag (E) and box (H) of loose parts contain:

S1	4x M12x1.75-40 Hex head screy
M3	1x M3 Hex L type hex wrench
M4	1x M4 Hex L type hex wrench
M5	1x M5 Hex L type hex wrench
M6	1x M6 Hex L type hex wrench
K	1x Key-drift
V-A29	1x V-type drive belt A29
V-A33	1x V-type drive belt A33
L	1x Clamp-column lock
N1	1x Crank (with set screw)
N2	1x Handle for Crank N1
Z	3x Feed Handle
CH1	1x Drill Chuck
CH2	2x Key for Drill Chuck CH1
W	1x idler pullex assembly

# **MAIN SPECIFICATION**

Chuck capacity Distance Spindle max. spindle tra max. distance ch max. distance ch Net weight Spindle speeds a motor speed	vel nuck to table nuck to base	
·	120 200 250	60 100 120
	360 400 450 950	180 200 220 470
	1280 1520 1840	640 760 920
	2440 3480	1220 1740

#### **ASSEMBLY**

REFER TO FIGURE 3 to install all parts correctly.

Assembly procedure is in short:

complete Head Assembly (G + W + Z + D)

connect Base to Column & rack


Table onto column with rack

finished Head assembly to column

Be sure to tighten all screws and bolts securely.

- 1 Collar Rack
- 2 Screw Hex soc set M6x1.0-10
- 3 Table support
- 4 Crank
- 5 Crank Handle
- 6 Rack
- 7 Hex Screw M10x1.5-12
- 8 Column Support
- 9 Hex Head screw M12x1.75-40
- 10 Base
- 11 Column
- 12 Table Lock

# 3. MACHINE DESCRIPTION

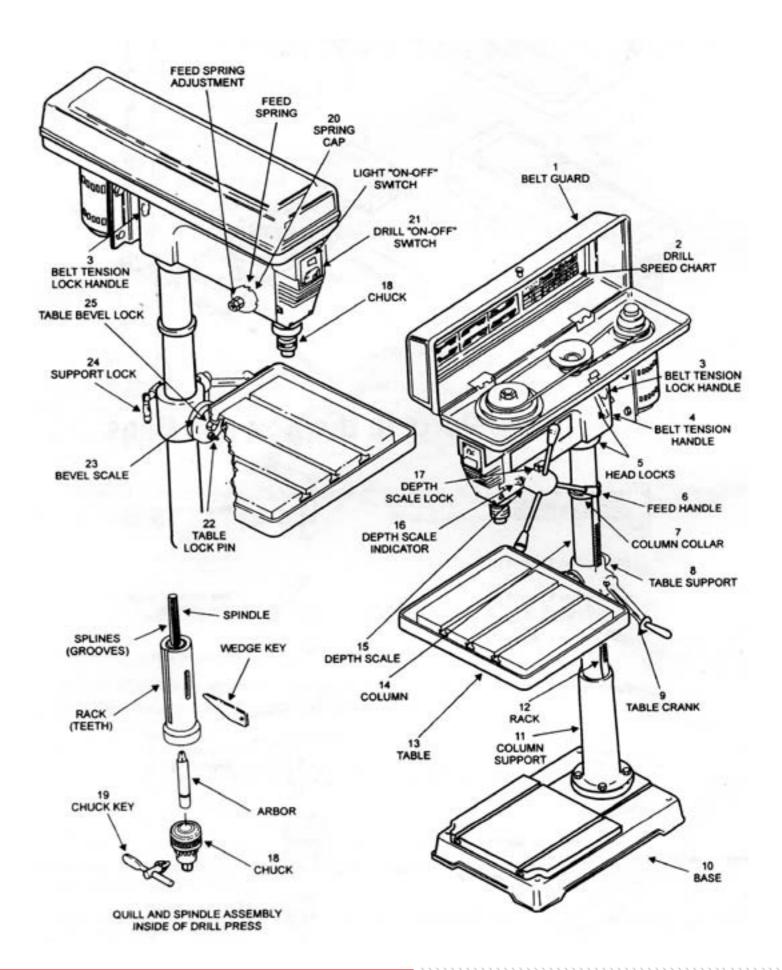

# 4. OPERATION & MAINTENANCE

#### **CHANGE SPEED**

Open the BELT GUARD (1)

Loosenthe BELTTENSIONLOCKHANDLE (3)

Loosen the belts with the BELT TENSION HANDLE (4)

Arrange the belts into position according to the DRILL SPEED CHART (2)

Tension the belts accordingly (Do not overtension or you will ruin the bearings) with the BELT TENSION HANDLE (4) and fix the chosen tension level with the BELT TENSION LOCK HANDLE (3).

Close the BELT GUARD (1) again

## **CHANGE TABLE POSITION**

Loosen the SUPPORT LOCK (24)

You can vary the table height with the TABLE CRANK (9)

You can swing the TABLE (13) around the column, the rack will follow.

You can tilt the TABLE (13) by loosening the TABLE BEVEL LOCK (25) and tilting the table to the desired angle, which you can read off from the TABLE BEVEL SCALE(23)

#### **CHUCK INSTALLATION**

Be sure to keep chuck and arbor tidy and dry.

Insert the ARBOR in to the CHUCK (18)

Insert the arbor into the quill

To remove the drill chuck turn the Quill down with the FEED HANDLE (6) and insert the WEDGE KEY into the slot.

Hit the key end with a wooden or rubber hammer to release the arbor.

Hold with your left hand the chuck in order to prevent it from dropping onto the table.

# **SWITCH MACHINE ON/OFF**

With the DRILL ON-OFF SWITCH (21)

#### **DETERMINE DRILLING DEPTH**

Set DEPTH SCALE INDICATOR (16) to Zero.

Move Chuck downwards with FEED HAND-LE (6) until desired depth is reached.

Read depth off the DEPTH SCALE INDICATOR(16)

Tighten the DEPTH SCALE LOCK (17).

# **RUNNING DIRECTION (ONLY LR)**

With the SB 4132LR model you can choose the running direction of the spindle with the switch on the gearhead.

Put the switch into 0 Position and wait until the spindle stands still before you change running direction.

# FEED SPRING ADJUSTMENT

You can adjust the feed tension with the FEED SPRING ADJUSTMENT without removing the SPRING CAP (20).

This makes sense when the quill returns too fast or too slow.

#### LUBRICATION

All ball bearings are sealed and require no further lubrication.

You should lubricate the table elevation mechanism, namely the rack, wormgear and handle.

Furthermore lubricate with grease the spindle/quill.

Coat regularily the table and ground plate as well as all other non coated metal parts with a thin layer of anticorrosion oil-based solvent.

#### CLEANING

Frequently blow out any dust that may accumulate inside the motor.

Clean the table etc. from metal and wood chips and dust after every usage.

# 5. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	PRO	DBABLE CAUSE	SOL	LUTION
Noisy Operation	1. 2. 3.	Incorrect belt tension Dry Spindle Loose Spindle pulley	1. 2. 3.	Adjust tension Lubricate spindle Check tightness of retaining nut on pulley and tighten if necessary
	4.	Loose motor pulley	4.	Tighten setscrews in pulleys
Drill bit burns	1. 2.	Incorrect speed Chips not coming out of hole	1. 2.	Change speed Retract drill bit frequently to clear chips.
	3. 4. 5.	Dull drill bit Feeding too slow Not lubricated	3. 4. 5.	Resharpen drill bit Faster feed speed Lubricate drill bit
Drill bit leads off to a direction, hole not round	1. 2.	Hard grain in wood Cutting lips of bit not equally long or have not equal angles	1. 2.	try to avoid resharpen or change
	3. 4.	bent drill bit Spindle bearings too loose	3. 4.	change bit Fasten Nut pulley (19) tighter
Wood splinters on underside	1.	No back-up material on underside of workpiece	1.	Place a scrap wood as back-up material under your workpiece
Drill bit stalls in material	1. 2. 3. 4.	To high feed rate dull drill bit Inproper belt tension Bit not suitable for material or material too hard (e.g. some stainless steel types)	1. 2. 3. 4.	Reduce feed rate sharpen/replace Increase belt tension Choose correct bit
Excessive drill bit runout or wobble	1. 2. 3.	Bent drill bit Worn spindle bearings Drill not properly	1. 2. 3.	Replace Replace Check
	4. 5.	installed in chuck Chuck defect arbor or chuck surface dirty	4. 5.	Check/replace Check/clean
Quill returns too slow / too fast	1.	Inproper spring tension	1.	Adjust spring tension
Chuck does not stay attached to spindle or it falls off when trying to install it	1.	arbor, chuck or quill surface dirty, greasy	1.	Check and clean if necessary

# 1. SICHERHEIT

#### LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, machen Sie sich mit der Bedeutung der Aufkleber auf der Maschine vertraut. Machen Sie sich mit der Maschine und ihrer Funktionsweieise, Gefahrenquellen und Leistungsfähigkeit vertraut.



# **VERMEIDEN SIE GEFÄHRLICHE SITUATIONEN**

Arbeitsumgebung und Boden stets sauber und trocken halten! Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung! Die Benutzung der Maschine im Freien ist untersagt! Die Bedienung der Maschine unter dem Einfluss von Müdigkeit oder bewußtseinsbeeinträchtigenden Substanzen wie Alkohol, Medikamente oder Drogen ist streng verboten! Arbeiten Sie stets hoch konzentriert! Routine führt zu Unaufmerksamkeit - Unaufmerksamkeit ist die häufigste Ursache für Arbeitsunfälle! Reduzieren Sie potentielle Ablenkungs- und Störquellen in Ihrer Arbeitsumgebung auf ein Minimum.



## **BEDIENPERSONAL**

Bedienung nur durch Personen ab 18 mit ausreichender fachlicher Eignung. Halten Sie Unbefugte, insbesondere Kinder, von der Maschine fern! Richten Sie Ihre Werkstatt kindersicher ein mit Hauptschaltern für Stromversorung und weiteren Unfallverhütungsmaßnahmen.



#### **BEKLEIDUNG**

Tragen Sie Arbeitskleidung. Keine abstehende Kleidungsstücke oder loose abstehende Ärmel. Looses offenes Haar sowie das Tragen von Schmuck ist verboten. Diese könnten sich in rotierenden Teilen verfangen und zu schwersten Verletzungen führen!



# SICHERHEITSAUSRÜSTUNG

Tragen Sie während dem Betrieb unbedingt eine CE geprüfte Schutzbrille sowie Gehörschutz. Tragen Sie keine Handschuhe!

# **ELEKTRISCHER ANSCHLUSS**

Vergewissern Sie sich dass die Speisestromspannung mit den Anforderungen der Maschine übereinstimmt (V/Hz).

Die Maschine muss für den Fall einer Fehlfunktion oder eines Kurzschlusses an einer ordnungsgemäß geerdeten Steckdose angeschlossen sein. Ansonsten besteht im Falle eines Defektes Lebensgefahr!

Lassen Sie die ordnungsgemäße Erdung der Maschine durch einen qualifizierten Elektrofachmann prüfen.



Lassen Sie die Maschine nie unbeaufsichtigt laufen. Vor Verlassen des Arbeitsbereiches ist die Maschine auszuschalten und von der Stromversorgung zu trenne.







#### **GEGENSTÄNDE VON MASCHINE ENTFERNEN**

Prüfen Sie vor jeder Inebtriebnahme, dass alle Schlüssel und sonstigen Werkzeuge/Gegenstände von der Maschine entfernt wurden. Herumliegende Gegenstände stellen eine Gefahrenquelle dar.

### ÜBERBEANSPRUCHEN SIE DIE MASCHINE NICHT

Sie erzielen bessere Ergebnisse, wenn Sie die Maschine innerhalb ihres Leistungsspektrums verwenden. Die Überlastung der Maschine erhöht die Unfallgefahr und verkürzt die Lebensdauer der Maschine beträchtlich. Sie kann zu Maschinendefekten führen, die nicht durch Gewährleistung oder Garantie abgedeckt sind.

#### **GEEIGNETES VERLÄNGERUNGSKABEL**

Ihr Verlängerungskabel sollte genügend Querschnitt aufweisen, damit die Maschine stets mit genügend Strom versorgt wird. Der Mindestquerschnitt hängt von der Stromaufnahme des Motors (Motorplakette) sowie der Länge des Verlängerungskabels ab. Ungeeignete Verlängerungskabel beeinträchtigen die Motorleistung und können diesen sogar überhitzen.

# **NUR PASSENDES & GEPRÜFTES WERZEUG**

Verwenden Sie ausschließlich CE-geprüfte Werkzeuge. Das Werkzeug sollte den Maschinenanforderungen in Drehzahl etc. genügen und an das zu bearbeitende Material passend gewählt sein!

# WERSTÜCKSICHERUNG

Bearbeiten Sie keine Werkstücke, die zu klein sind, um sicher fixiert zu werden. Kleinere Werkstücke sollten mit einem montierten Schraubstock fixiert werden.

#### **GESUNDHEITLICHE SCHÄDIGUNG DURCH STAUB**

Manche Werkstücke bestehen ganz/teilweise aus Materialien, deren Staub eingeatmet krebserregend und/oder anderweitig gesundheitsgefährdend sein kann. Beispielsweise:

- Bleistaub von bleibasierenden Lackierungen
- Quarz und kieselsäurehaltiges Material (z.B. Ziegel, Zement etc.)
- Arsen und chromhaltige Holzlackierungen

Das tatsächliche Risiko hängt von den Materialien ab, die Sie bearbeiten. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich und schützen Sie sich bei Bedarf mit geeigneten Atmeschutzmasken.

# ARBEITSSICHERHEIT UND UNFALLVERHÜTUNG

Es sind sämtliche in ihrem Land gültigen Vorschriften zu Arbeitsund Arbeitsplatzsicherheit sowie Unfallprävention zu befolgen.

#### **BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG**

Die SB 4132SM ist eine Ständerbohrmaschine mit Keilriemenantrieb mit 24 wählbaren Geschwindigkeiten. Es können Bohrungen bis max. 20mm Durchmesser und 100mm Bohrtiefe in vertikaler Richtung durchgeführt werden unter Berücksichtigung, dass Zustellgeschwindigkeit, Drehzahl-Geschwindigkeit sowie Bohrerprofil auf das zu bearbeitende Material abzustimmen sind!

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der Betriebs-, Wartungs- und vor allem Sichherheitshinweise als auch die Einhaltung aller generellen Unfallverhütungs- und Arbeitsplatzsicherheitsvorschriften.

Zur Wahrung ihrer Garantie- & Gewährleistungsansprüche und im Interesse der Produktsicherheit sollten Sie diese stets und in vollem Umfang befolgen.

Eigenmächtige Veränderungen an der Maschine schließen jegliche Haftung des Herstellers für direkt oder indirekt daraus resultierenden Schäden gänzlich aus!

# RESTRISIKEN

Die Arbeit mit einer Ständerbohrmaschine bringt stets nicht gänzlich eliminierbare Restrisiken mit sich:

Schwere Verletzungen bei Eingreifen in das laufende Bohrfutter oder Bohrer.

Schnittverletzung durch Kontakt mit scharfen Bohrkanten, Bohrspitze.

Schwerste Verletzung durch das Erfassen und Eindrehen von abstehenden Kleidungsstücken.

Verletzungen durch Herauskatapultieren von Spänen oder splitternden Werkstücken.

#### **SICHERHEITSVORRICHTUNGEN**

Die Ständerbohrmaschine ist mit einem EIN/AUS SCHALTER mit Notausabdeckkappe ausgestattet. Das Drücken der Notauskappe aktiviert den roten AUS Knopf.

Die Ständerbohrmaschine ist weiters mit einem Micro-Ausschalter ausgestattet, der an der Innenseite der Riemenabdeckung montiert ist. Die Ständerbohrmaschine kann nur dann eingeschalten werden, wenn die Abdeckung vollständig geschlossen ist!

Die wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas sorgt für zusätzliche Sicherheit gegen herumfliegende Späne.

# 2. INBETRIEBNAHME

# **LIEFERUMFANG**

Packen Sie alle Maschinenkomponenten und Kleinteile aus und überprüfen Sie diese auf etwaige Transportschäden sowie auf Vollständigkeit mithilfe der Abbildungen 1 und 2.

Melden Sie bitte etwaige Transportschäden oder fehlende Teile umgehend, spätere Reklamationen können nicht mehr berücksichtigt werden.

#### LIEFERUMFANG ABBILDUNG 1

$\overline{}$	Aibeitatiatii
В	Säule
C	Benutzerhandbuch
D	Motor
E	Kleinteilesäckchen
F	Maschinenfuß
G	Bohrkopf
Н	Kleinteilebox

**Arheitstisch** 

#### SIEHE ABBILDUNG 2

Das Kleinteilesäckchen (E) und die Kleinteilebox (H) beinhalten:

4x M12x1.75-40 6-Kantschrauben
1x M3 Inbusschlüssel
1x M4 Inbusschlüssel
1x M5 Inbusschlüssel
1x M6 Inbusschlüssel
1x Austreiber
1x Keilriemen A29
1x Keilriemen A33
1x Klemmschraube
1x Kurbel (mit Stellschraube)
1x Griff für Kurbel N1
3x Zustellgriff
1x Bohrfutter

1x Bohrfutterschlüssel zu CH1

1x Übersetzungsriemenscheibe

# **TECHNISCHE DATEN**

Bohrleistung	20mm
Bohrleistung Stahl	16mm
Ausladung	254mm
max. Spindelhub	120mm
max. Abstand Spindel-Tisch	595mm
Abstand Spindel-Fuß	1075mm
Nettogewicht	144kg

# Spindeldrehzahlen bei

Motordrehzahl	1400U/Min	700U/Min
	120 200 250 360 400 450 950 1280 1520 1840 2440 3480	60 100 120 180 200 220 470 640 760 920 1220 1740
		=

# **MONTAGE**

SIEHE ABBILDUNG 3 für Montageanleitung.

Prüfen Sie, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind.

1 2 3 4 5 6 7 8 9	Abschlußring für Zahngestänge Wurmschraube M6x1.0-10 Tischhalterung
4	Kurbel
5	Kurbelgriff
6	Zahngestänge
7	Wurmschraube M10x1.5-12
8	Säulenhalterung
	Sechskantschraube M12x1.75-40
10	Maschinenfuß
11	Säule
12	Fixierbolzen
13	Gewindeschnecke
14	Tisch
15	Bohrfutterschlüssel
16	Bohrkopf zusammengebaut


#### Hinweise zu Montage:

Säule 11 mit Wurmschraube 7 zu Halterung 8 fixieren.

Zahngestänge 6 auf 11 auflegen, Tischhalterung von oben auf Säule+Zahngestänge stecken, Zahngestänge fixieren mit Abschlußring 1 und diesen fixieren mit 2.

Gewindeschnecke 13 in Tischhalterung 3 einlegen, Kurbel 4 auf Tischhalterung 3 montieren.

# 3. MASCHINENBESCHREIBUNG

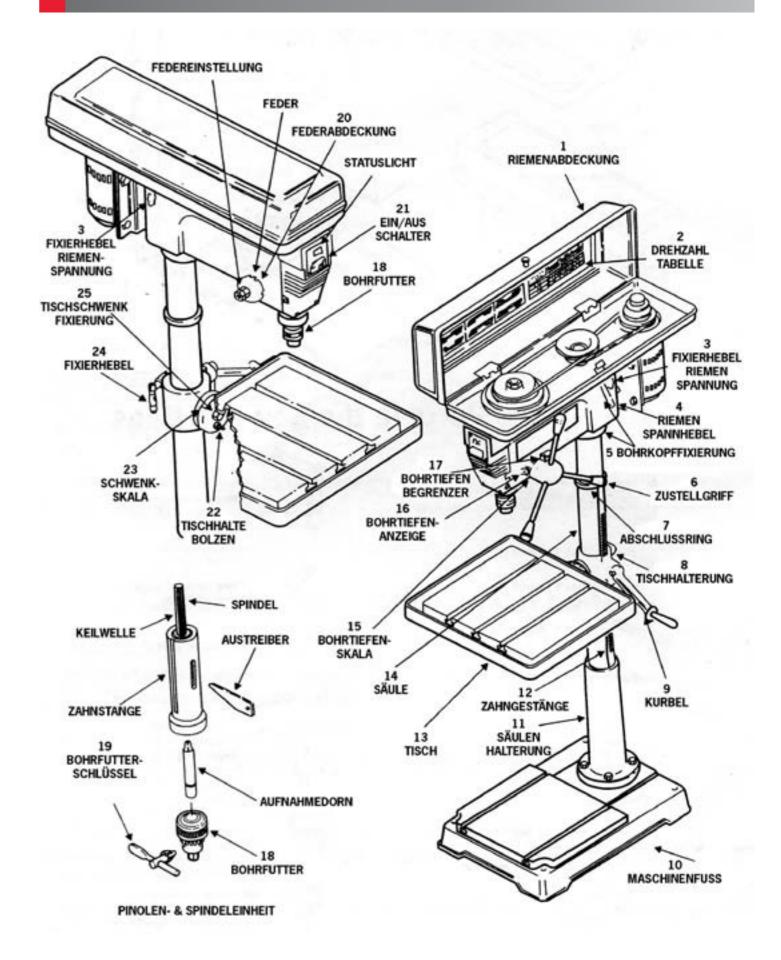

# 4. BETRIEB & WARTUNG

TRENNEN SIE VOR JEGLICHEN EINSTELLARBEITEN SOWIE REINIGUNG DIE MASCHINE VON DER STROMVERSORGUNG!

#### DREHZAHL WECHSELN

Öffnen Sie die RIEMENABDECKUNG (1)

Lösen Sie den FIXIERHEBEL RIEMENSPANNUNG (3)

Lösen Sie die Riemen mit dem RIEMEN-SPANNHEBEL (4)

Arrangieren Sie die Riemen in die Position gemäß den Anforderungen der DREHZAHLTABELLE (2).

Spannen Sie die Riemen wieder auf Betriebsspannung (nicht zu fest spannen ansonsten ruinieren Sie die Lager) mit dem RIEMENSPANNHEBEL (4) und fixieren Sie die Spannung mit dem FIXIERHEBEL (3)

Schließen Sie die RIEMENABDECKUNG (1) wieder.

# **TISCHVERSTELLUNG**

Lösen Sie den FIXIERHEBEL (24)

Sie können den TISCH (13) durch Drehen der KURBEL (9) in der Höhe verstellen.

Sie können den TISCH (13) mitsamt dem ZAHNGESTÄNGE (12) um die Säule drehen.

Sie können den Tisch schwenken. Dazu lösen Sie den TISCHHALTEBOLZEN (22), schwenken den TISCH - wenn Sie den gewünschten Neigungsgrad erreicht haben, abzulesen an SCHWENKSKALA (23), Fixieren Sie den Tisch in der Position mit dem TISCHHALTEBOLZEN (22).

#### **BOHRFUTTER**

Halten Sie BOHRFUTTER (18) und AUF-NAHMEDORN stets sauber.

Stecken Sie den Dorn ins Bohrfutter und stecken Sie den Dorn (mit der Dornseite) in die Pinolenaufnahme.

Zum Entfernen, drehen Sie mit dem Zustellgriff die Pinole etwas nach unten, bis Sie einen Schlitz sehen, führen den Austreibkeil ein und schlagen mit einem Holzoder Gummihammer leicht auf die Hinterkante bis sich der Dorn von der Pinole löst. Halten Sie dabei mit der linken Hand das Bohrfutter.

# MASCHINE EIN-/AUSSCHALTEN

MIt dem EIN- AUSSCHALTER (21)

#### **BOHRTIEFENEINSTELLUNG**

Stellen Sie die BOHRTIEFENANZEIGE (16) auf 0.

Stellen Sie bis auf die gewünschte Bohrtiefe zu. Die Bohrtiefe können Sie auf der BOHRTIEFENSKALA (16) ablesen.

Ziehen Sie den BOHRTIEFENBEGRENZER (17) an.

# RÜCKHOLFEDERSPANNUNG

Sie können die Spannung der Rückziehblattfeder mit der FEDEREINSTELLUNG nachjustieren, ohne die FEDERABDE-CKUNG (20) abnehmen zu müssen.

Tun Sie dies, wenn die Pinole zu schnell bzw. zu langsam zurückfährt.

#### SCHMIERUNG

Alle Kugellager sind versiegelt und bedürfen keiner Schmierung.

Sorgen Sie für stets gute Schmierung der Spindel-/Pinoleneinheit, des Zahngestänges, sowie aller anderen Verbindungsteile.

Bedecken Sie alle nicht lackierten Metallteile regelmäßig mit einer dünnen Schicht Maschinenöl, um Korrosion vorzubeugen.

#### REINIGUNG


Blasen Sie mit Druckluftstrahl den Motor aus, um Dreck- und Staubablagerungen im Motorinnenraum zu vermeiden!

Entfernen Sie die Metall- und Holzspäne sowie Staub nach jedem Betrieb. Benutzen Sie zum Entfernen von Metallspänen einen Spänebesen.


# 5. FEHLERBEHEBUNG


PROBLEM	MÖ	GLICHE URSACHE	BEH	IEBUNG
Lautes Betriebsgeräusch	1. 2. 3.	falsche Riemen- spannung trockene Spindel Lockere Spindel- riemenscheibe	1. 2. 3.	Spannung nachjustiern Nachfetten Prüfen Sie die Halte- mutter der Spindel- riemenscheibe.
	4.	Lockere Motorriemen- scheibe	4.	Stellschrauben nachziehen
Verbrennungsspuren	1. 2.	zu hohe Drehzahl Späne werden nicht ausgeworfen	1. 2.	Reduzieren Bohrer öfter zurück- ziehen bei tiefen Bohrungen
	3. 4.	stumpfe Bohrspitze zu langsame Zustellung	3. 4.	schärfen schneller zustellen
	5.	keine Kühlung (bei Metall)	5.	Bohrer kühlen
Bohrer zieht in eine Richtung weg, ovales Bohrloch	1. 2.	Knoten in Holz Bohrspitze ungleich- mäßig lang oder in Winkel abweichend	1. 2.	Vermeiden Bohrerwechsel
	3. 4.	Bohrer verbogen Lager zu locker	3. 4.	Bohrerwechsel Ziehen Sie die Mutter (19) fester an
Holz splittert unten aus	1.	Kein Unterlageholz	1.	Holz unterlegen
Bohrer bleibt stecken	1.	Zu schnelles Zustellen	1.	langsamer Zustellen
	2. 3.	stumpfe Bohrspitze Riemen zu locker	2. 3.	schärfen/wechseln Riemenspannung erhöhen
	4.	Bohrer nicht für Material geeignet	4.	geeigneten Bohrer verwenden
zu hohe Rundlaufungenau- igkeit	1. 2. 3.	Bohrer verbogen Lager abgenutzt Bohrer nicht korrekt angezogen	1. 2. 3.	Bohrer wechseln Wechseln Prüfen
	4. 5.	Bohrfutter defekt Bohrfutteraufnahme oder Dorn verschmutzt	4. 5.	Wechseln Reinigen
Pinole geht zu schnell oder zu langsam zurück	1.	falsche Federspannung	1.	Feder richtig spannen
Bohrfutter/Dorn läßt sich nicht installieren, fällt hinn- unter		Bohrfutteraufnahme oder Dorn fettig/ verschmutzt	1.	Reinigen


# 6. WIRING DIAGRAM / SCHALTDIAGRAMM

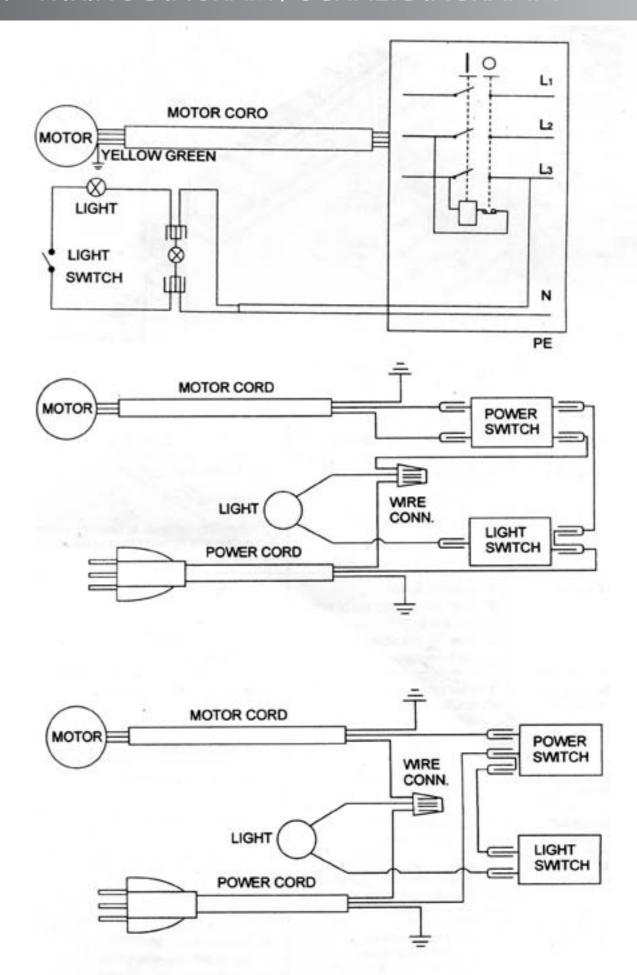

# 7. SPARE PARTS / ERSATZTEILE

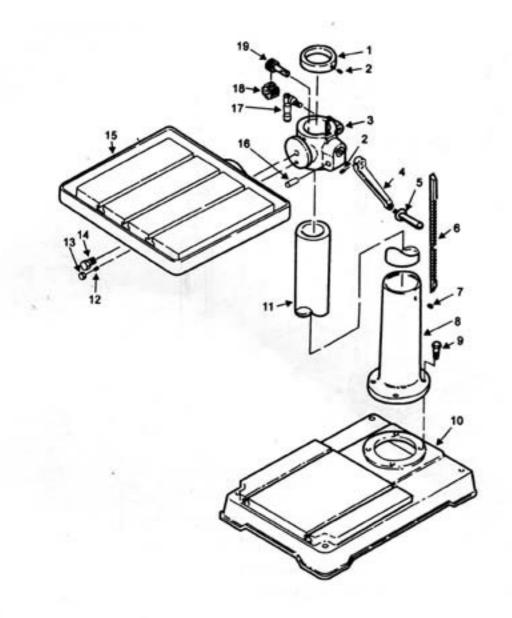

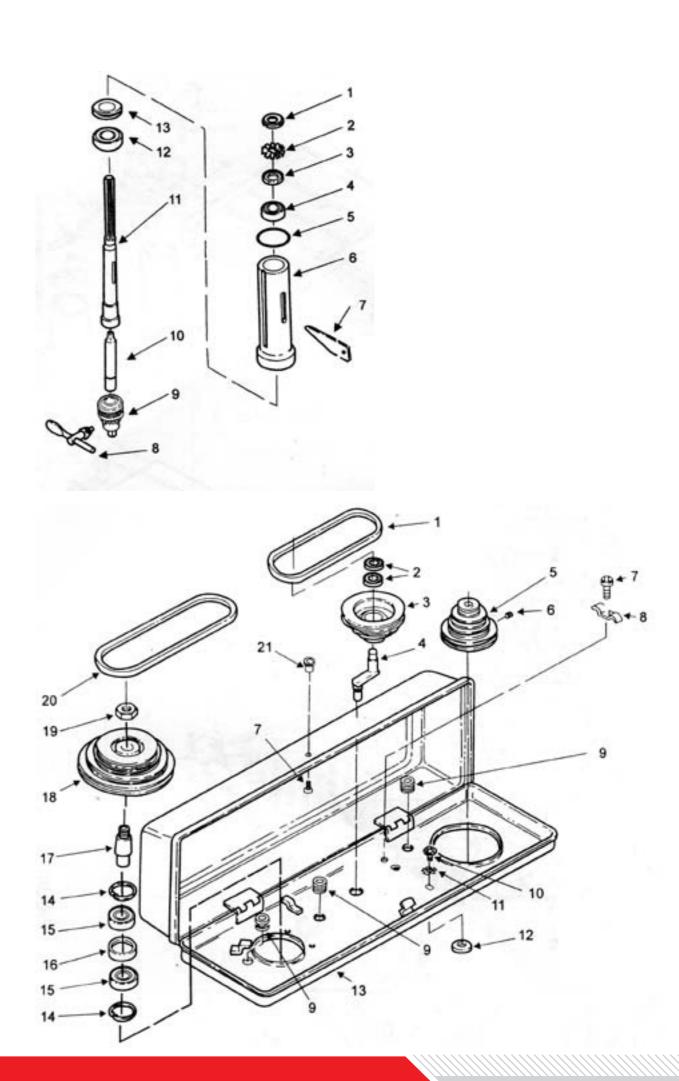

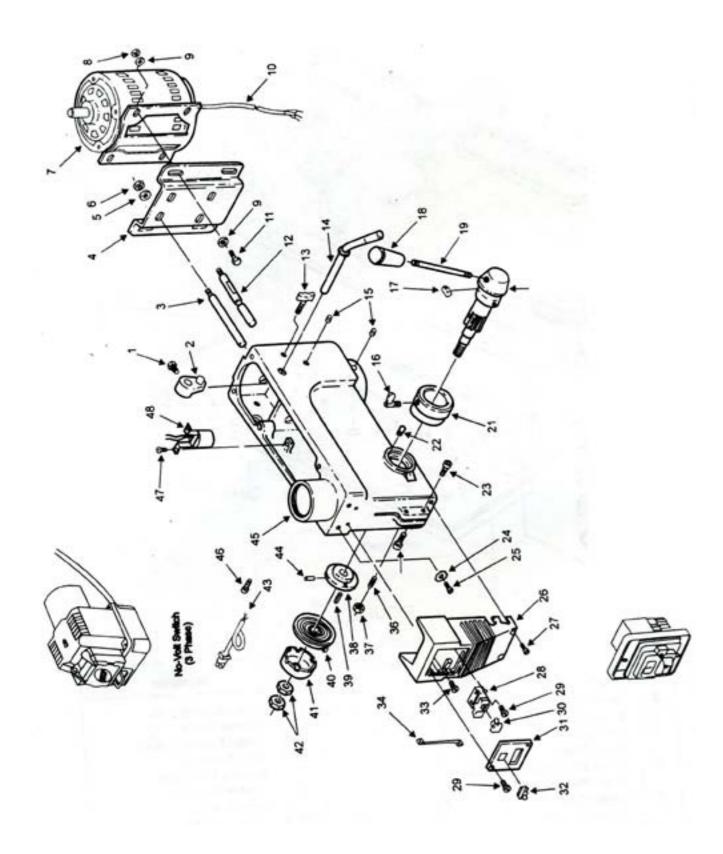

USE ORIGINAL SPARE PARTS ONLY! VERWENDEN SIE NUR ORIGINAL-ERSATZTEILE!

# www.holzmann-maschinen.at

# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARATION OF CONFORMITY



Distributor/Inverkehrbringer HOLZMANN MASCHINEN GmbH 4170 Haslach, Marktplatz 4 AUSTRIA

Hereby we declare, that the below mentioned machine complies with all relevant safety and health requirements of the below stated directives. Any manipulation of the machine not explicitly approved by us renders this document null and void.

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend genannte(n) Maschine(n) aufgrund ihrer Bauart und in der von uns in Verkehr gebrachten Version den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der angeführten EG-Richtlinien entspricht. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn Veränderungen an der Maschine vorgenommen werden, die nicht mit uns im Vorfel schriftlich abgestimmt wurden.

# MACHINE TYPE / MASCHINENTYPE

drill press / Ständerbohrmaschine

# **MODEL NAME / MODELLBEZEICHNUNG**

**HOLZMANN SB 4132SM** 

# **DIRECTIVES / RICHTLINIEN**

2006/42/EC 2006/95/EC

# **APPLIED NORMS / ANGEWANDTE NORMEN**

EN ISO 12100-1:2003+A1:2009 EN ISO 12100-2:2003+A1:2009 EN 60204-1:2006+A1:2009 EN ISO 14121-1:2007

> Haslach 07.01.2011 Place,/Ort Date/datum



Klaus Schörgenhuber, CEO

# **GUARANTEE** (applicable from 09.03.2011)

Please consult our troubleshooting section for initial problem solving. Feel free to contact your HOLZMANN reseller or us for Customer Support!

Warranty claims based on your sales contract with your HOLZMANN retailer, including your statutory rights, shall not be affected by this guarantee declaration.

HOLZMANN-MASCHINEN grants guarantee according to following conditions:

The guarantee covers the correction of deficiencies to the tool/machine, at no charge, if it can be verified adequately that the deficiencies were caused by a material or manufacturing fault.

The guarantee period lasts 12 months, and is reduced to 6 months for tools in commercial use. The guarantee period begins from the time the new tool is purchased from the first end user. The starting date is the date on the original delivery receipt, or the sales receipt in the case of pickup by the customer.

Please lodge your guarantee claims to your HOLZMANN reseller you acquired the claimed tool from with following information:

>> Original Sales receipt and/or delivery receipt

>> Service form (see next page) filed, with a sufficient deficiency report

>> for spare part claims: a copy of the respective exploded drawing with the required

spare parts being marked clear and unmistakable.

The Guarantee handling procedure and place of fulfilment is determined according to HOLZMANNs sole discretion in accordance with the HOLZMANN retail partner. If there is no additional Service contract made including on-site service, the place of fulfilment is principally the HOLZMANN Service Center in Haslach, Austria.

Transport charges for sendings to and from our Service Center are not covered in this

quarantee.

The Guarantee does not cover:

- Wear and tear parts like belts, provided tools etc., except to intial damage which has to be claimed immediately after receipt and inital check of the machine.

- Defects in the tool caused by non-compliance with the operating instructions, improper assembly, insufficient power supply, improper use, abnormal environmental conditions, inappropriate operating conditions, overload or insufficient servicing or maintenance.
- Damages being the causal effect of performed manipulations, changes, additions made to the machine.
- Defects caused by using accessories, components or spare parts other than original HOLZMANN spare parts.
- -Slight deviations from the specified quality or slight appearance changes that do not affect functionality or value of the tool.
- Defects resulting from a commercial use of tools that based on their construction and power output - are not designed and built to be used within the frame of industrial/commercial continuous load.
- Claims other than the right to correction of faults in the tool named in these guarantee conditions are not covered by our quarantee.
- This quarantee is voluntary. Therefore Services provided under quarantee do not lengthen or renew the guarantee period for the tool or the replaced part.

#### SERVICE

After Guarantee and warranty expiration specialist repair shops can perform maintenance and repair jobs. But we are still at your service as well with spare parts and/or machine service. Place your spare part / repair service cost inquiry by filing the SERVICE form on the following page and send it:

via Mail to service@holzmann-maschinen.at

via Fax to +43 7248 61 116 6

# **GARANTIE & SERVICE**

# **GARANTIE** (Stand 09.03.2011)

Mängelhaftungsansprüche des Käufers aus dem Kaufvertrag gegenüber dem Verkäufer (Holzmann Vertriebspartner) sowie gesetzliche Gewährleistungsrechte des jeweiligen Landes werden durch diese Garantieerklärung nicht berührt.

Für diese Maschine leisten wir Garantie gemäß folgenden Bedingungen:

Die Garantie umfasst die unentgeltliche Beseitigung aller Mängel an der Maschine, nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen (B-G), welche die ordnungsgemäße Funktion der Maschine beeinträchtigen und nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate, bei gewerblicher Nutzung 6 Monate, gültig ab Lieferung der Maschine an den Erstendabnehmer. Als Nachweis ist der Original-Ablieferbeleg maßgeblich, bei Selbstabholung der Maschine der Original Kaufbeleg.

Zur Anmeldung von Garantieansprüchen kontaktieren Sie bitte den HOLZMANN Vértriebspartner, von dem Sie die Maschine erworben haben, mit folgenden Unterlagen:

>> Kaufbeleg und/oder Ablieferbeleg

>> ausgefülltes Serviceformular mit Fehlerbericht

>> Bei Anforderung von Ersatzteilen eine Kopie der Ersatzteilzeichnung, mit den

benötigten Ersatzteilen markiert.

Die Garantieabwicklung und der Ort der Garantieerfüllung erfolgt nach Maßgabe der HOLZMANN GmbH. Leicht zu behebende Mängel werden durch unsere Vertriebspartner beseitigt, bei komplexeren Defekten behalten wir uns eine Begutachtung in 4707 Haslach, Österreich vor. Sofern nicht explizit ein zusätzlicher Vor-Ort Servicevertrag abgeschlossen ist, gilt als Erfüllungsort der Garantieleistung stets der HOLZMANN-MASCHINEN Firmensitz in 4707 Haslach, Österreich. Die im Rahmen einer Garantiebearbeitung anfallenden allfälligen Transportkosten von und zum Firmensitz sind in dieser Hersteller-Garantie nicht abgedeckt.

Garantieausschluss bei Mängeln:

-an Maschinenteilen, welche gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß unterliegen, sowie Mängeln an der Maschine, die auf einen gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.

-die auf unsachgemäße oder fahrlässige Montage, Inbetriebnahme, bzw. Anschluss an

das elektrische Netz zurückzuführen sind.

-die auf Nichtbeachtung von Bedienungshinweisen, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, atypischen Umweltbedingungen, sachfremden Betriebsbedingungen und Einsatzgebiet, mangelnde bzw. unsachgemäße Wartung oder Pflege zurückzuführen sind.

-die durch die Verwendung sowie Einbau von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen verursacht wurden, die keine Original HOLZMANN Ersatzteile sind.

-die geringfügige Abweichungen vom Soll-Zustand darstellen, welche für den Wert oder

die Gebrauchstäuglichkeit der Maschine unerheblich sind.

-die auf fahrlässige konstruktionsbedingte Überbeanspruchung zurückzuführen sind. Insbesondere bei Mängeln durch Nutzung, welche durch Belastungsniveau und Umfang als gewerblich einzustufen sind, bei Maschinen, die nach Bauart und Leistungsvermögen nicht für den gewerblichen Gebrauch konstruiert und bestimmt sind.

Im Rahmen dieser Garantie sind weitere Ansprüche des Käufers über die hier aus-

drücklich genannten Garantieleistungen hinaus ausgeschlossen.

Diese Hersteller-Garantie wird freiwillig übernommen. Garantieleistungen bewirken daher keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen auch keine neue Frist, auch nicht für Ersatzteile, in Gang.

#### SERVICE

Nach Ablauf der Garantiezeit können Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten von entsprechend geeigneten Fachfirmen durchgeführt werden. Es steht Ihnen auch die HOLZ-MANN-Maschinen GmbH weiterhin gerne mit Service und Reparatur zur Seite. Stellen Sie in diesem Fall eine unverbindliche Kostenanfrage, unter Angabe der Informationen siehe C) an unseren Kundendienst oder senden Sie uns Ihre Anfrage per umseitig beiliegendem Fórmular ein. Mail: service@holzmann-maschinen.at FAX: +43 (0) 7248 61116 6

# SERVICE FORM / SERVICEFORMULAR

		w / Bitte kreuze		
	service inquiry spare part inquiry guarantee claim	/ Servicear / Ersatzteil / Garantiea	anfrage	
1. 5	Senders information (*	required) / Da	ten Antragsteller	(* sind Pflichtfelder)
*Fir	st name, Family name / V	orname, Nachna	ame	
*Stı	eet, house number / Stra	ße, Hausnumme	er	
*ZI	P Code, place / PLZ, Ort			
*Co	untry / Staat			
Ìnt	obile)Phone / Telefon bzw ernational numbers with country c Mail			
Fa	ях			
2.	Tool information / Ge	eräteinformati	onen	
seri	al number/Seriennummer	:*Ma	achine type/Maschin	entype:
2.1	Required spare parts	/ benötigte E	rsatzteile	
Par	t No° / Ersatzteilnummer	Description / L	Beschreibung	Number/Anzahl
Par	t No° / Ersatzteilnummer	Description / L	Beschreibung	Number/Anzahl
Par	t No° / Ersatzteilnummer	Description / E	Beschreibung	Number/Anzahl
Par	t No° / Ersatzteilnummer	Description / E	Beschreibung	Number/Anzahl
Par	t No° / Ersatzteilnummer	Description / E	Beschreibung	Number/Anzahl
2.2 Please d What ha blem/de For elec	Problem description ascribe amongst others in the problem: s caused the problem/defect, what was the last activity	/ Problembeso	hreibung Bitte führen Sie in der Fehlerbeschreit Was hat den Defekt verursacht bzw. w nen das Problem/der Defekt aufgefalle	ung unter anderem an: as war die letzte durchgeführte Tätigkeit, bevor Ih-

FOR GUARANTEE CLAIMS PLEASE ADD A COPY OF YOUR ORIGINAL SALES / DELIVERY RECEIPT OTHERWISE IT CANNOT BE ACCEPTED. FOR SPARE PART ORDERS PLEASE ADD TO THIS SERVICE FORM A COPY OF

THE RESPECTIVE EXPLODED DRAWING WITH THE REQUIRED SPARE PARTS BEING MARKED CLEARLY AND UNMISTAKABLE.

THIS HELPS US TO IDENTIFY THE REQUIRED SPARE PARTS FASTLY AND ACCE-LERATES THE HANDLING OF YOUR INQUIRY.

UNVOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLTE FORMULARE KÖNNEN NICHT BEARBEITET

GARANTIEANTRÄGE KÖNNEN AUSSCHLIESSLICH UNTER BEILAGE DES KAUFBELEGES/ABLIEFERBELEGES AKZEPTIERT WERDEN.

BEI ERSATZTEILBESTELLUNGEN LEGEN SIE DIESEM FORMULAR EINE KOPIE DER BETREFFENDEN ERSATZTEILZEICHNUNG BEI! MARKIEREN SIE DARAUF DIE BENÖTIGTEN ERSATZTEILE. DIES ERLEICHTERT UNS DIE IDENTIFIZIE-RUNG UND ERMÖGLICHT SO EINE RASCHERE BEARBEITUNG.